


Mounting of : / Montage von : /
Click-Ductor EN - DE



AKAPP-STEMMANN BV
 P.O. Box 54, NL-3770 AB Barneveld
 Nijverheidsweg 14, NL-3771 ME Barneveld
 Tel.: +31 342-403900 Fax: +31 342-403912
 E-mail: info@akapp.com Internet: www.akapp.com

Maintenance

Wartung

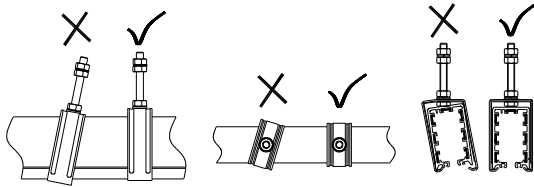

Inspect the correct status of the installations once per year and ensure special attention for:


Sliding hangers: Fixation, distance in relation to the connections (300 mm minimum) and alignment. See illustration.

Track alignment: vertically and horizontally

Den einwandfreien Zustand der Anlage jährlich kontrollieren und dabei insbesondere achten auf:

Gleitaufhängungen: Befestigung, Abstand zu den Verbindungen (min. 300 mm) und Ausrichtung. Siehe Abb.

Ausrichtung der Schiene: Vertikal und horizontal.

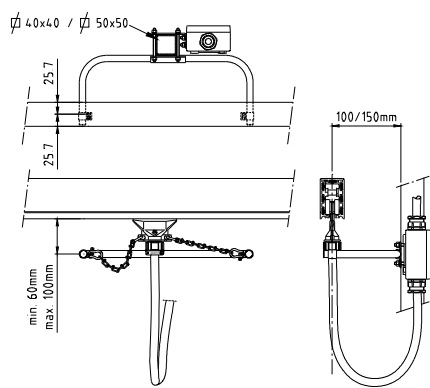

Inspect the correct status of collector trolley:

Towing arm alignment: See illustration.


Cable: Loose loop, straight downwards.

Collector trolley: De-install by means of 'bend open set OBA' (Art.1040530). ATTENTION: DO NOT apply the OBA near a connection or sliding hanger.

Ausrichtung der Mitnehmer: Siehe Abb.

Kabel: Große Schlaufe senkrecht nach unten.

Stromabnehmer: Mit Hilfe des 'Aufbiegesets OBA' (Art. 1040530) demontieren. ACHTUNG: OBA NICHT in der Nähe einer Verbindung oder Gleitaufhängung verwenden.

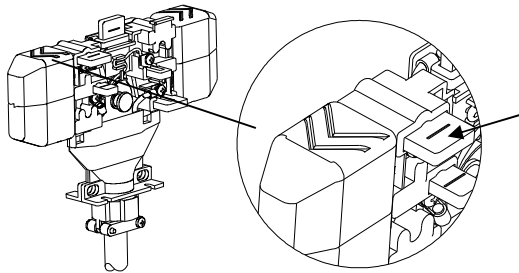


Inspect trolley on non-standard wear and tear such as scores on top and bottom of brush or on the neck.

Exchange the carbon brushes as soon as the wear indication is reached. Art.no. Carbon brushes: Phase (K91P) 1411021, Grounding (C91A) 1410521, Twin (C91D) 1410601.

Auf ungewöhnlichen Verschleiß wie z.B. Verschleißbrillen an der Ober- oder Unterkante der Kohlebürsten oder am Hals kontrollieren.

Die Kohlebürsten austauschen, sobald die Verschleißmarkierung erreicht ist. Art.-Nr. Kohlebürsten: Phase (K91P) 1411021, Erde/PE (C91A) 1410521, Twin (C91D) 1410601.

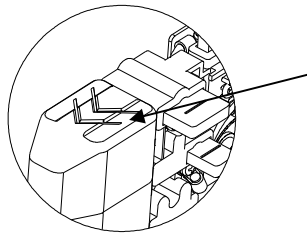

Exchange sliding shoes if the V-shaped wear indicators are no longer fully indicated. See illustration.

Inspect all four sliding shoes. Art. 1331930.

Gleitblöcke austauschen, sobald die 'V'-förmigen Verschleißmarkierungen nicht mehr vollständig sind. Siehe Abb.

Alle vier Gleitblöcke kontrollieren. Art. 1331930.



Once a year the rail should be checked on accumulated dust and dirt, especially on turning points of the machine/crane. This should be removed to avoid damage.

Jährlich sollte die Stromschiene auf Staub- und Schmutzansammlung kontrolliert werden, insbesondere an den äußeren Wendepunkten der Stromabnehmer. Um Störungen zu vermeiden sollten diese entfernt werden.

